



DEKO®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
7. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – аппарата для сварки полипропиленовых труб (далее – инструмент) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию инструмента.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением инструмента.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: <https://z3k.ru>.

Перед началом работы с инструментом необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с инструментом, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации инструмента и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PPWM1600W
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Мощность	1600 Вт
Время нагрева	15 мин
Температура	0-300 С°
Регулятор температуры	Да

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 шт аппарат для сварки
- 1 шт подставка
- 3 шт насадка (гильза + дорн) - 20,25,32 мм
- 2 шт винт
- 1 шт шестигранный ключ
- 1 шт металлический кейс
- 1 шт руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструмент предназначен для сварки полипропиленовых труб и фитингов между собой.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Во избежание перегрева двигателя соблюдайте следующий режим эксплуатации: 10-15 минут работы, затем 10 минут отдыха.


Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА*

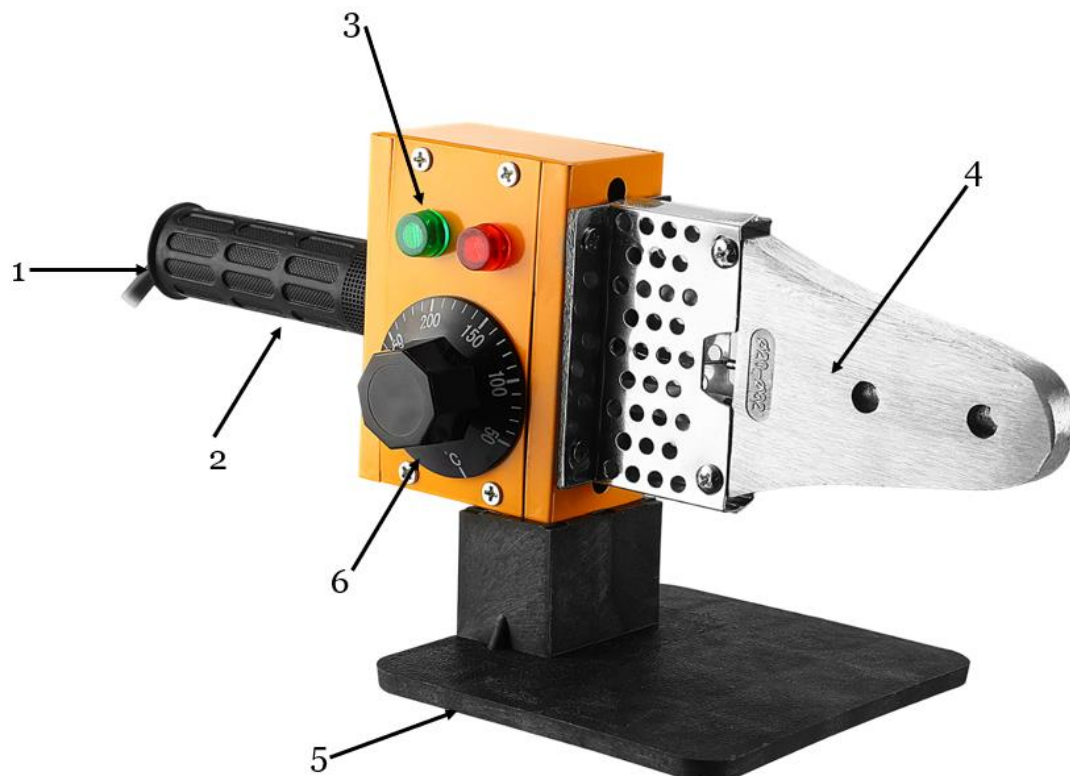

1. Шнур питания
2. Пластиковая рукоятка
3. Индикаторные лампы
4. Нагревательная пластина
5. Терморегулятор
6. Подставка

**представлен схематично и может незначительно отличаться от рисунка.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент относится к категории ручного электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка инструмента

• Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма

- Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
- Всегда носите защитные очки.
- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

Использование и уход

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.
- Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы механизма.
- Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- Будьте внимательны весь период работы.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.
- Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
- Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания во избежание риска случайного включения инструмента.

- Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Электробезопасность

- Вилка инструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании инструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.

- Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.

- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в инструмент повышает риск поражения электрическим током.

- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

- При использовании инструмента вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.

- Если инструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Меры безопасности при работе с аппаратом для сварки полипропиленовых труб

- Пожалуйста, сначала проверьте кожух и кабели сварочного устройства. Не используйте устройство, если они повреждены.
- Питание должно подключаться с использованием заземляющего проводника.
- Устройство запрещено использовать вне помещения во время дождя. Также следует предотвращать попадание воды и других жидкостей внутрь инструмента.
- Когда устройство находится в рабочем режиме, оператор должен работать и менять сварочный инструмент при надетых перчатках.
- Для предотвращения травм оператор и повреждения имущества, следует уделять особое внимание к месту расположения инструмента.
- Во избежание поражения электрическим током и нарушения безопасной работы инструмента, нельзя открывать кожух сварочного устройства.

- Если индикаторная лампочка не менялась в течение долгого периода времени, и она показывает, что устройство находится не в рабочем режиме, тогда следует немедленно прекратить работу с устройством и выключить электропитание.
- Регулярно проверяйте состояние изоляции, и если изоляция нарушена, тогда следует прекратить использование устройства.
- Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой детали. Удержание детали рукой или телом ненадежно и может привести к потере контроля и к поломке инструмента или травмам.
- Не перегружайте электроинструмент.
- Не используйте инструмент, если не работает клавиша «включения/выключения». Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет повышенную опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.
- Отсоедините штепсель от источника питания перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.

Примечание:

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе

Установите насадку необходимого диаметра на нагревательную панель с помощью шестигранного ключа.

В соответствие со спецификацией устройства для установки сварочного инструмента с внутренним шестигранным винтом нельзя слишком туго затягивать винт. При этом устройство должно быть остывшим. В противном случае можно легко повредить резьбу сварочного инструмента. Обычно при установке маленький инструмент находится спереди большого. Во время работы устройства будьте осторожны при замене сварочного инструмента.

Инструмент поставляется со специальной подставкой, нагревательную панель легко и удобно крепить.

Включение

Установите необходимую температуру помощью терморегулятора. Первоначальное время прогрева аппарата и насадок до рабочей температуры составляет около 10 минут. По завершении первоначального прогрева отключение индикаторной лампочки свидетельствует о готовности аппарата к работе. Примечание: в режиме автоматического регулирования температуры попеременно загораются красный и зеленый индикаторы, что указывает на то, что сварочный аппарат находится в контролируемом состоянии, и не влияет на работу.

Сварка

- Конец пластиковой трубы, не вращая, вставить в нагревательную гильзу до отмеченной глубины сварки и установите необходимую температуру помощью регулятора температуры. Первоначальное время прогрева аппарата и насадок до рабочей температуры составляет около 10 минут. По завершении первоначального прогрева отключение индикаторной лампочки свидетельствует о готовности аппарата к работе садить фитинг до упора на нагревательный дорн. Необходимо обязательно соблюдать время нагревания (см. таблицу ниже).

- По окончании предписанного времени нагревания, быстро снять пластиковую трубу и фитинг с насадок, и, сразу, не поворачивая их, сдвинуть друг с другом так, чтобы отмеченная глубина сварки была покрыта образующимся наплывом.

- Поддержать соединенные элементы некоторое время, после чего произойдет сопряжение и естественное охлаждение сваренных деталей. Во время обработки соединенные элементы должны быть зафиксированы. В это время соединение можно откорректировать. Эта корректировка ограничивается лишь выравниванием трубы и фитинга. Поворачивание элементов недопустимо. По истечении времени остывания соединение уже нельзя подвергать выравниванию. По истечении времени охлаждения, соединенные в единое целое элементы можно подвергать полной нагрузке.

Внешний диаметр (мм)	Глубина плавки (мм)	Время нагрева (с)	Продолжительность обработки (с)	Время охлаждения (с)
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	20	8	4	4
40	21	12	6	4
50	22.5	18	6	5
63	24	24	6	6

ПРИМЕЧАНИЕ: если температура рабочей среды ниже 5°C, время нагрева следует увеличить на 50%.

ВНИМАНИЕ!

- В этом изделии используется однофазная трехполюсная безопасная плоская вилка, и пользователям не разрешается ее менять. Вилка, должна быть вставлена в розетку с проводом заземления.

- Во избежание несчастных случаев при использовании инструмента руки и легковоспламеняющиеся предметы не должны прикасаться к нагревательной плите.
- Не разбирайте изделие на части, если вы не профессионал. Вскрытие может привести к поражению электрическим током и нарушению работоспособности инструмента.
- Если красный и зеленый индикаторы не меняются в течение длительного времени, это означает, что машина неисправна, прекратите работу и немедленно отключите питание.

Техническое обслуживание и чистка

- Следует аккуратно протирать покрытие насадок для пайки, для этого используйте чистую ткань, смоченную водой с добавлением спирта. Если покрытие на насадке повреждено, не используйте ее для сварки. Это может привести к непредсказуемым результатам.
- Регулярно протирайте корпус изделия сухой чистой тканью.
- Ремонт, связанный со вскрытием и разборкой инструмента, должен производиться в специализированном сервисном центре!

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен нагревательный элемент, переключатель режимов, терморегулятор или иной электрический элемент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие работает, но не нагревается или нагревается недостаточно	Низкое напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Сгорел нагревательный элемент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен нагревательный элемент, переключатель режимов, терморегулятор или иной электрический элемент	
Изделие перегревается	Неисправен терморегулятор	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если инструмент эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.
2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии);
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;

8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);
13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется на комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, угольные щетки, насадки и прочая сменная оснастка;

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: <https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:



Экспортер/Изготовитель: NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD./НИНБО ДЕКО ИНФОРМЭЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Адрес экспортера/изготовителя: RM.402, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA/ОФ.402, №555, ЖИЛИ МИДДЛ РОАД, ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО ДЕКО ЕВРОПА

Адрес импортера: 107078, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Новорязанская, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».





ДЕКО®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____



М.П.

Сервисные центры:

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- 1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.
- 1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.
- 1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.
- 1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.
- 1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).
- 1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.
- 1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- 2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резакки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.
- 2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.
- 2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
 - отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.
 - наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.
 - применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.
 - любых изменений в конструкции изделия.
 - повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.
- 2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приемки _____
Сервисный центр _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____
Дата приемки _____
Сервисный центр _____
Дата выдачи _____
Подпись клиента _____
Тел. и адрес клиента _____



DEKO®

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ӨНІМНІҢ ПАСПОРТЫ)

ПОЛИПРОПИЛЕН ҚҰБЫРЛАРЫН ДӘНЕКЕРЛЕУГЕ АРНАЛҒАН
АППАРАТ DEKO PPWM1600W



МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ
2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ, ЖАБДЫҚ
3. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
4. ҚҰРАЛДЫҢ КӨРІНІСІ
5. ҚҰРАЛДЫ ЖҰМЫС БОЙЫНША ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
6. ЖИНАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАСЫ
7. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ
8. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
9. КЕПІЛДІК

КІРІСПЕ

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулық құралды - полипропилен құбырларын дәнекерлеуге арналған құрылғыны (бұдан әрі - құрал) және оның дұрыс жұмысын зерттеуге арналған. Бұл нұсқаулықта құралды ұзақ және қауіпсіз пайдалануға көмектесетін ақпарат бар.

Өндіруші қосымша ескертусіз құралды жақсартуға байланысты нұсқаулыққа өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Енгізілген өзгерістер пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың жаңа нұсқасында және компанияның <https://z3k.ru> сайтында жарияланады.

Құралды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құралмен жұмыс істей отырып, сатып алушы құралды пайдалану бойынша осы нұсқаулықты оқығанын растайды және осы нұсқаулықтың ережелерін бұзудың салдары үшін жауапкершілік алады: қауіпсіздік ережелері, құралды пайдалану, сақтау және жою.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

үлгісі	PPWM1600W
кернеуі	220 В
Жиілік	50 Гц
Қуат	1600 Вт
Жылыту уақыты	15 мин
Температура	0-300 С°
Температура реттегіші	Иә

ЖАБДЫҚ

Дәнекерлеу машинасы 1 дана

Стенд 1 дана

Саптама (жеңдік + өзек темір) - 20,25,32 мм 3 дана

Бұранда 2 дана

Алтыбұрышты кілт 1 дана

Металл қорап 1 дана

Нұсқаулық 1 дана

МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

Құрал полипропилен құбырлары мен фитингтерді бір-біріне дәнекерлеуге арналған.

Құрал тұрмыстық жағдайда, қалыпты климаты бар аймақтарда, тән температурасы - 10°C-тан +40°C-қа дейін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын және жауын-шашынға тікелей әсер етпейтін қысқа мерзімді жұмыстарға арналған. және ауада шамадан тыс шаң болуы.

Қозғалтқыштың қызып кетуін болдырмау үшін келесі жұмыс режимін сақтаңыз: 10-15 минут жұмыс, содан кейін 10 минут демалыс.


Бұл қауіпсіздік деректер парағында құралдың сенімді, тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті толық ақпарат пен талаптар бар.

Өнім дизайнын үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші оның дизайнына осы қауіпсіздік деректер парағында көрсетілмеген және құралдың тиімді және қауіпсіз жұмысына әсер етпейтін шағын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Осы қауіпсіздік парағын мұқият оқып шығыңыз. Зерттелген ақпарат құралды дұрыс іске қосуды үйренуге мүмкіндік береді және қателіктер мен қауіпті жағдайларды болдырмауға көмектеседі.

Тек кәмелеттік жасқа толған адамдарға өнімді пайдалануға рұқсат етіледі; аспаптың жұмыс істеу және жұмыс істеу принциптерін білу және/немесе түсіну; байсалды; ұйқышылдықты және/немесе концентрацияның төмендеуін тудыратын препараттардың әсерінен емес; мұндай жағдайларды тудыратын аурулардың болмауы, сондай-ақ құралмен жұмыс істеуге басқа қарсы көрсеткіштер.

ҚҰРАЛДЫҢ КӨРІНІСІ *

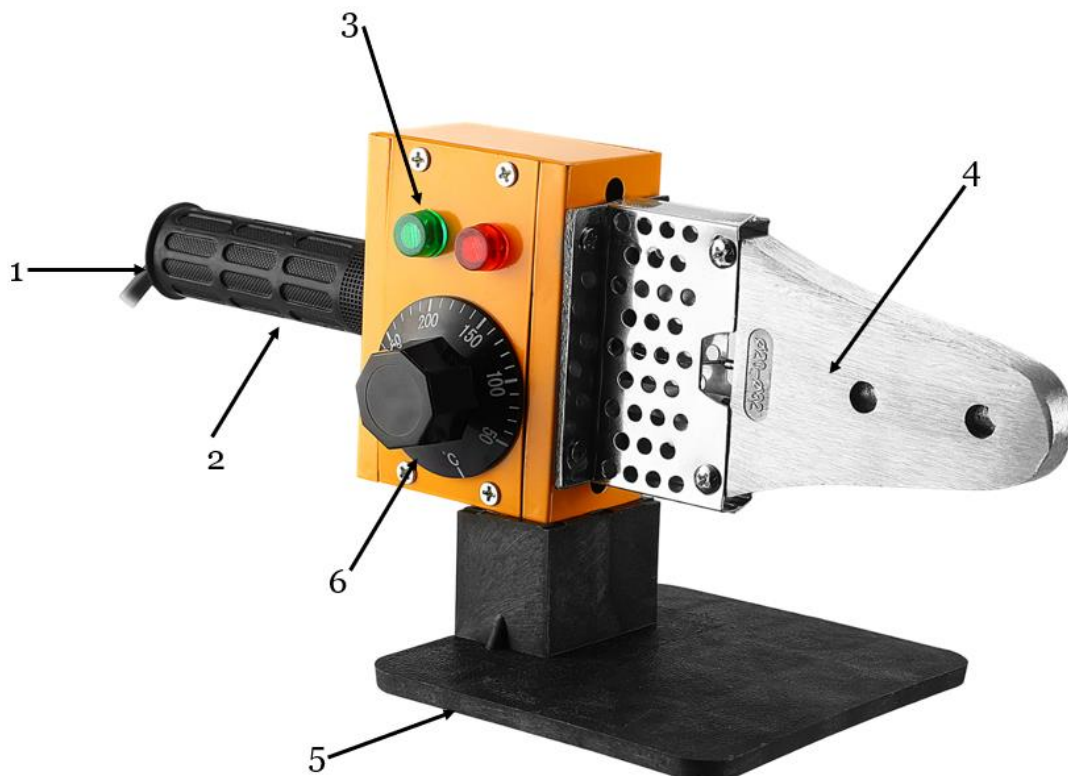

1. Қуат сымы
2. Пластикалық тұтқа
3. Көрсеткіш шамдар
4. Жылыту тақтасы
5. Температура реттегіші
6. Тұру

** схемалық түрде көрсетілген және суреттен сәл өзгеше болуы мүмкін.*

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ ҚҰРАЛДЫ ЖҰМЫС

Бұл құрал қолмен жұмыс істейтін электр құралдары санатына жатады және қауіптілігі жоғары жабдық болып табылады.

Төмендегі қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз және қатаң сақтаңыз.

Құралды тек нұсқаулықта көрсетілген мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

Қажетті техникалық қызмет көрсетуді дереу орындаңыз. Құралды кез келген өзгертуге немесе өзгертуге тыйым салынады, себебі бұл сынуға және/немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

Құралды тексеру

- Құралды қолданар алдында әр жолы оның тұтастығына және зақымданбауына, бөлшектер мен бөлшектердің бекітілу сенімділігіне, қуат сымның тұтастығына сырттан тексеру қажет.

Назар аударыңыз!

Құралдың кез келген ақауымен жұмыс істеуге рұқсат етілмейді! Кез келген реттеу, техникалық қызмет көрсету немесе сақтау алдында құралды қуат көзінен ажыратыңыз.

осы паспортпен белгіленеді.

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орнының қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз: таза және жақсы жарықтандырылған.
- Жұмыс орнында нашар жарықтандыру және тәртіпсіздіктер жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

Жұмыс формасы

- Құралды пайдалану кезінде қорғаныс бас киімін киіңіз.
- Шаңды материалдармен жұмыс істегенде жеке қорғаныс құралдарын киіңіз.
- Әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.
- Құралды пайдалану кезінде үлкен өлшемді кең киім кимеңіз.

Қолдану және күтім жасау

- Қолыңызды қозғалатын машина бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Жұмыс кезінде денеңіздің қандай да бір бөлігінің құралдың қозғалатын бөліктеріне түсіп қалуын болдырмаңыз.
- Механизм жұмыс істеп тұрған кезде қолмен ұсталатын электр құралдарын қараусыз қалдырмаңыз.
- Сіздің реакция уақытыңызға әсер етуі мүмкін алкоголь немесе есірткінің әсерінен құралды пайдаланбаңыз.
- Шаршаған кезде немесе жұмыс процесін басқара алмаған кезде құралды пайдаланбаңыз.
- Жұмыстың барлық кезеңінде абай болыңыз.
- Құралды тазалау үшін қатты химиялық заттарды немесе сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Құралға шамадан тыс күш қолданбаңыз. Дұрыс құрал жұмысты ол үшін жасалған өнімділікпен жақсырақ және қауіпсіз орындауға мүмкіндік береді.
- Ақаулы қосқышпен құралды пайдаланбаңыз. Ақаулы қосқышы бар кез келген құрал қауіпті және оны жөндеу керек.
- Кездейсоқ қосылып кету қаупін болдырмас үшін реттеулер, керек-жарақтарды ауыстыру немесе құралды сақтау алдында әрқашан құралды желіден ажыратыңыз.
- Орындалатын жұмыстың шарттары мен түрін ескере отырып, құралдарды, керек-жарақтарды, қондырмаларды және қондырмаларды осы нұсқауларға сәйкес және олардың мақсатына сай пайдаланыңыз. Электр құралын тағайындаудан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Құралдың ашасы қабырғадағы розеткаға сәйкес келуі керек. Розетканың дизайнына ешқашан өзгертулер енгізбеңіз. Жерге қосылған құралды пайдаланған кезде адаптерлерді пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген розеткалар мен ашалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Құбырлар, радиаторлар, радиаторлар және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттерге дененің тиюін болдырмаңыз. Дененің жерге тұйықталған заттармен жанасуы электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Құралды жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Құралға судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Қуат сымын абайлап ұстаңыз. Қуат сымын ешқашан тасымалдау, жылжыту немесе ашаны розеткадан суыру үшін пайдаланбаңыз. Сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған қуат сымдары электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Құралды ашық ауада пайдаланған кезде мақсатқа сай ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Дұрыс сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Құралды дымқыл жерде пайдалану қажет болса, жерге тұйықталу сөндіргішімен (ҚӨҚ) қорғалған электр желісін пайдаланыңыз. (Қауіпсіздікті Өшіру Құрылғысы). Оны пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе бұл құралды дұрыс қолданбау ауыр жарақатқа немесе өрт немесе жарылыс қаупін тудыруы мүмкін.

Полипропилен құбырларын дәнекерлеуге арналған машинамен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары

- Алдымен дәнекерлеу машинасының қақпағы мен кабельдерін тексеріңіз. Құрылғы зақымдалған болса, қолданбаңыз.
- Қуатты жерге өткізгіш арқылы қосу керек.
- Жаңбыр жауған кезде құрылғыны ашық ауада пайдалануға болмайды. Сондай-ақ, құралдың ішіне су мен басқа сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы жұмыс режимінде болғанда, оператор қолғап киіп жұмыс істеуі және дәнекерлеу құралын өзгертуі керек.
- Оператордың жарақаттануына және мүліктің зақымдалуына жол бермеу үшін құралдың орналасқан жеріне ерекше назар аудару керек.
- Электр тогының соғуын болдырмау және құралдың қауіпсіз жұмысын нашарлату үшін дәнекерлеушінің қақпағын ашпаңыз.
- Егер индикатор шамы ұзақ уақыт бойы өзгертілмесе және ол құрылғының жұмыс істемейтінін көрсетсе, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, қуатты өшіріңіз.
- Оқшаулаудың жай-күйін үнемі тексеріп отырыңыз, ал егер оқшаулау бұзылса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Дайындаманы мықтап ұстау үшін қысқыштарды, қысқыштарды, ілмектерді немесе басқа әдісті пайдаланыңыз. Бөлшекті қолмен немесе денемен ұстау қауіпсіз емес және басқаруды жоғалтуға, құралдың сынуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз.

- Қосу/өшіру пернесі жұмыс істемесе, құралды пайдаланбаңыз. Қосу/өшіргіші ақаулы кез келген электр құралы қауіпті және оны қолданар алдында жөндеу қажет.
- Кез келген реттеулерді жасамас бұрын, керек-жарақтарды немесе керек-жарақтарды ауыстырар алдында немесе сақтау кезінде ашаны қуат көзінен ажыратыңыз. Бұл алдын алу қауіпсіздік шаралары электр құралын кездейсоқ іске қосу қаупін азайтады.

Ескерту:

Құралды жабық немесе табиғи желдеткіші бар басқа бөлмелерде сақтау қажет, мұнда температура ауытқуы мен ауаның ылғалдылығы қоңыржай және салқын климаты бар аудандарда ашық ауаға қарағанда айтарлықтай аз, +40 ° С жоғары емес және төмен емес температурада. -50 ° С, салыстырмалы ылғалдылық +25 ° С кезінде 80% -дан аспайды, бұл ГОСТ 15150-89 бойынша 5 сақтау шарттарына сәйкес келеді.

Өнімді механикалық зақымданудан, жауын-шашыннан, химиялық белсенді заттардың әсерінен және шарттарға сәйкес келетін нәзік жүктерді тасымалдау кезінде сақтық шараларын міндетті түрде сақтай отырып, құралды өндірушінің қаптамасында немесе онсыз жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға болады. тасымалдау 8 ГОСТ 15150-89 сәйкес.

ЖИНАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАСЫ

Жұмысқа дайындық:

Алты бұрышты кілтті пайдаланып қыздыру панеліне қажетті диаметрдің саптамасын орнатыңыз.

Ішкі алтыбұрышты бұрандамен дәнекерлеу құралын орнатуға арналған құрылғының сипаттамаларына сәйкес бұранданы қатты бұрамаңыз. Бұл жағдайда құрылғыны салқындату керек. Әйтпесе, дәнекерлеу құралының жіптері оңай зақымдалуы мүмкін.

Әдетте, орнату кезінде шағын құрал үлкенінің алдында болады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде дәнекерлеу құралын ауыстырған кезде абай болыңыз.

Құрал арнайы стендпен бірге келеді, жылыту панелін орнату оңай және ыңғайлы.

Қосылу

Термостаттың көмегімен қажетті температураны орнатыңыз. Құрылғы мен саптамаларды жұмыс температурасына дейін қыздырудың бастапқы уақыты шамамен 10 минутты құрайды. Бастапқы қыздыру аяқталғаннан кейін индикатор шамы өшіп, машина жұмыс істеуге дайын екенін көрсетеді.

Дәнекерлеу

- Пластикалық құбырдың ұшын айналдырмай, қыздыру гильзасына белгіленген дәнекерлеу тереңдігіне дейін салыңыз және температура реттегішінің көмегімен қажетті температураны орнатыңыз. Құрылғы мен саптамаларды жұмыс

температурасына дейін қыздырудың бастапқы уақыты шамамен 10 минутты құрайды. Алғашқы қыздыру аяқталғаннан кейін индикатор шамының өшуі құрылғының жұмыс істеуге дайын екенін көрсетеді. Қыздыру уақытын сақтау керек (төмендегі кестені қараңыз).

- Белгіленген қыздыру уақыты аяқталғаннан кейін, пластикалық құбыр мен фитингті саптамалардан тез шығарып алыңыз да, оларды бұрмастан, белгіленген дәнекерлеу тереңдігі нәтижесінде пайда болған түйіршікпен жабылатындай етіп оларды бірден жылжытыңыз.

- Қосылған элементтерді біраз уақыт ұстаңыз, содан кейін дәнекерленген бөлшектердің түйісуі және табиғи салқындауы орын алады. Өңдеу кезінде қосылған элементтерді бекіту керек. Бұл кезде қосылымды реттеуге болады. Бұл реттеу тек құбыр мен фитингті туралаумен шектеледі. Элементтердің айналуына жол берілмейді. Салқындату уақыты өткеннен кейін буынды тегістеу мүмкін емес. Салқындату уақыты өткеннен кейін қосылған элементтер толық жүктемеге ұшырауы мүмкін.

Сыртқы диаметрі (мм)	Балқу тереңдігі (мм)	Жылыту уақыты (с)	Өңдеу уақыты (с)	Салқындату уақыты (с)
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	20	8	4	4
40	21	12	6	4
50	22.5	18	6	5
63	24	24	6	6

Ескерту: Жұмыс ортасының температурасы 5°C төмен болса, қыздыру уақытын 50%-ға арттыру керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Бұл өнім бір фазалы үш полюсті қауіпсіз жалпақ ашаны пайдаланады және пайдаланушыларға оны өзгертуге рұқсат етілмейді. Штепсельді жерге қосу сымы бар розеткаға салу керек.
- Құралды пайдалану кезінде жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін қолдар мен жанғыш заттар қыздырғыш тақтаға тиіп кетпеуі керек.
- Кәсіби маман болмасаңыз, өнімді бөлшектемеңіз. Ашу электр тогының соғуына және құралдың дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Егер қызыл және жасыл индикаторлар ұзақ уақыт бойы өзгермесе, бұл машинаның істен шыққанын білдіреді, жұмысын тоқтатып, қуатты дереу өшіріңіз.

Техникалық қызмет көрсету және тазалау

- Су мен спиртке малынған таза шүберекті пайдаланып, дәнекерлеу ұштарының жабынын ақырын сүртіңіз. Егер ұштағы жабын зақымдалған болса, оны дәнекерлеу үшін пайдаланбаңыз. Бұл күтпеген нәтижелерге әкелуі мүмкін.
- Өнімнің денесін құрғақ, таза шүберекпен жүйелі түрде сүртіңіз.
- Құралды ашуға және бөлшектеуге байланысты жөндеу жұмыстары арнайы қызмет көрсету орталығында жүргізілуі керек!

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

Осы нұсқаулықта және кепілдік талонында көрсетілген талаптарды ескере отырып, өнімнің қызмет ету мерзімі - 3 жыл.

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, егер оның жағдайы қауіпсіздік талаптарына сай болса және құрал өзінің функционалдық қасиеттерін жоғалтпаса, құралды мақсаты бойынша пайдалануға болады.

Құралды, сондай-ақ керек-жарақтар мен бөлшектерді тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз! Пайдаланылған құралдар жергілікті кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жойылуы керек.

Электр құралдарын жинау орындары туралы қосымша ақпарат алу үшін округіңізге, жергілікті қоқыс шығару қызметіне немесе құралды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою әдістері

Ақаулық	Біқтимал себеп	Жою әрекеттері
Өнім қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Қыздыру элементі, режим қосқышы, термостат немесе басқа электр элементі ақаулы	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Өнім жұмыс істейді, бірақ қызбайды немесе жеткіліксіз қызады	Желідегі төмен кернеу	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Қыздыру элементі жанып кетті	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қыздыру элементі, режим қосқышы, термостат немесе басқа электр элементі ақаулы	
Өнім қызып кетеді	Термостат жұмыс істемейді	Жөндеу немесе ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

КЕПІЛДІК

Құралдың кепілдік мерзімі бөлшек сауда желісі (дүкен) арқылы сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Егер құрал коммерциялық мақсатта (кәсіби) қолданылған болса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 1 айды құрайды.

Кепілді жөндеу келесі шарттарға сәйкес жүзеге асырылады:

1. Қолма-қол ақша түбіртегінің болуы.
2. Ақаулы құралды жинақта оның таза күйінде беру.

Кепілдік қызмет көрсетілмейді:

1. Оқылмайтын немесе өзгертілген сериялық нөмірі бар құрал үшін (бар болса;
2. Кепілдік мерзімі ішінде құралды өздігінен жөндеудің, бөлшектеудің, тазалаудың және майлаудың салдары (пайдалану нұсқаулығында талап етілмейді), мысалы, корпус бөліктерінің бекіткіштерінің ойық бөліктеріндегі қыртыстармен дәлелденеді;
3. Бастапқы ақау туралы хабарламау нәтижесінде болған ақаулар үшін;
4. Пайдалану нұсқауларын бұза отырып немесе басқа мақсаттарда пайдаланылған құралда;
5. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті агенттердің әсерінен және жоғары температурадан немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және т.б. сияқты басқа сыртқы факторлардың әсерінен болған зақымдар, ақаулар үшін;
6. Аспапқа бөгде заттардың түсуінен, абайсызда немесе дұрыс күтпегендіктен құралдың істен шығуына әкелетін ақаулар үшін;
7. Қозғалтқыштың немесе басқа тораптар мен бөлшектердің істен шығуына, сондай-ақ электр желісінің параметрлері мен номиналды кернеудің сәйкес келмеуіне әкелетін шамадан тыс жүктемеден туындаған ақаулар үшін;
8. Түпнұсқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулар үшін;
9. Басқа да кемшіліктер жойылмаған пайдалану нәтижесінде туындаған өнім кемшіліктері үшін;
10. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын тұлғалардың, ұйымдардың техникалық қызмет көрсетуі және конструкциясын өзгертуі нәтижесінде пайда болған өнімдердегі ақаулар үшін;

11. Интенсивті пайдалану нәтижесінде бұйым мен компоненттердің табиғи тозуы үшін;

12. Нұсқаулықта (пайдалану нұсқаулығында) көрсетілген өнімді реттеу, тазалау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және басқа да күтім сияқты жұмыс түрлері үшін;

13. Өнімді өткізу кезінде табылуы мүмкін өнімнің толық емес конфигурациясы кепілдік мәні болып табылмайды;

Кепілдік келесілерді қамтитын тұтынылатын және тозуға болатын компоненттер мен компоненттерге **қолданылмайды:**

- қаптамаға кіретін немесе пайдаланушы орнатқан жабдық (ауыстырылатын керек-жарақтар), мысалы, көміртекті щеткалар, саптамалар және басқа ауыстыру жабдықтары;

Қызмет көрсету орталықтарының тізімін мына сайттан ала аласыз: <https://z3k.ru/service/>

QR кодын сканерлеу арқылы сілтеме бойынша өтуге болады:



Экспорттаушы/Өндіруші: NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD./НИНБО ДЕКО ИНФОРМЭЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Экспорттаушы/өндіруші мекенжайы: RM.402, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA/ОФ.402, №555, ЖИЛИ МИДДЛ РОАД, ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, ҚЫТАЙ

Шағымдарды қабылдауға уәкілетті импорттаушы/Ұйым: ЖШҚ ДЕКО ЕУРОПА

Импорттаушының мекенжайы: 107078, Мәскеу, ішкі. тер. Красносельский муниципалды ауданы, көш. Новорязанская, 18 үй
Тел.+7(905)518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

Қытайда жасалған

Өндірілген күні жеке қаптамада көрсетілген.

Өнім талаптарға сәйкес келеді:

Кеден одағының техникалық регламенті 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;

Кеден одағының техникалық регламенті 010/2011 «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;

Кеден одағының техникалық регламенті 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

www.zitrek.ru

№ _____

Өнімнің атауы және моделі _____

Сериялық нөмір _____

Сату күні _____ Сатушының қолы _____

мөрге арналған орын

қызмет көрсету орталықтары QR коды

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Толтырылмаған кепілдік талоны-жарамсыз!

1. КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ:

- 1.1 Кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімі ішінде анықталған ақауларға және өндірістік факторлар.
- 1.2 Кепілдік міндеттемелері толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда жарамды. Кепілдік мерзімі жабдықтың сатылған күнінен бастап есептеледі, ол кепілдік талонның жазылады.
- 1.3 Кепілдік нұсқаулық нұсқаулығына сәйкес дұрыс пайдаланған жағдайда ақаулы бөлшектерді ауыстыру, мұндай бөлшектерді жөндеу немесе баламалы бөлшектерді алу шығындарын қамтиды. Ақаулы бөлік (өнім) - жеткізу (сату) кезінде болған және пайдалану кезінде анықталған өндірістік ақау анықталған бөлік (өнім).
- 1.4 Кепілдік осы өніммен бірге пайдаланылатын басқа жабдықтың зақымдалуын қамтымайды.
- 1.5 Кепілдік тасымалдау, орнату немесе өздігінен жөндеу кезінде дұрыс пайдаланбау, шамадан тыс жүктеу, жеткіліксіз майлау, талаптарды сақтамау немесе нұсқаулықты (нұсқаулықты) дұрыс түсінбеу нәтижесінде зақымдалған қосалқы бөлшектерді немесе бұйымдарды қамтымайды. немесе параметр өзгертілсе, өнім ол арналмаған мақсаттарда пайдаланылса, зақымдануды көбейтіңіз.
- 1.6 Кепілдік міндеттемелері форс-мажорлық жағдайлардың (авария, өрт, су тасқыны, найзағай соғуы және т.б.) салдарынан келтірілген залалды қамтымайды.
- 1.7 Тауарды сатушының қоймасынан жөнелткен кезден, сатушыдан сатып алушыға меншік құқығы ауысқан кезден бастап жөнелтілген тауарды тасымалдауға және жылжытуға байланысты барлық тәуекелдер кепілдік міндеттемелеріне кірмейді
- 1.8 Сатып алушы өнімді жөндеуге береді жеткізеді дербес және өз есебінен өнім таза болуы керек.

2. КЕПІЛДІК ҚАМТАМАЙДЫ:

- 2.1 Кепілдіктер мыналарды қамтымайды: керек-жарақтар, шығын материалдары және жабдықтың жұмысы кезінде қалыпты тозу салдарынан істен шыққан қосалқы бөлшектер, мысалы: жетек белдіктері; резеңке амортизаторлар және діріл бекіткіштері; қолмен стартер, ортадан тепкіш ілінісу, тасымалдау дөңгелектері; отын, май және ауа сүзгілері; ұшқын шамдары, газ кабелі; шпательдер мен дискілер, иілгіш біліктер, тігістерді кесуге арналған дискілер, тегістеу стакандары, тісті кескіштер; майлар мен жанар-жағар майлар бойынша, сондай-ақ бұрын анықталған басқа да ақауларды уақтылы жоймау нәтижесінде туындаған ақаулар.
- 2.2 Механикалық зақымдану немесе рұқсат етілмеген жөндеу, пайдалану ережелерін бұзу, бұйымның құрамдас бөліктері мен механизмдеріне уақтылы техникалық қызмет көрсетпеу, осыған байланысты бұзылулар болған жағдайда иесі осы өнімді тегін жөндеу және одан әрі кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады. мұнай мен отынның жетіспеуі анықталған кезде жабдықтың жұмысын жалғастырудан.
- 2.3 Ішкі жану қозғалтқышы бар жабдық үшін кепілдік міндеттемелері келесі жағдайларда қолданылмайды:
 - клапандардағы шөгінділер, отын жүйесі элементтерінің ластануы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген сапасыз немесе сәйкес келмейтін жанар-жағармай, май және жағармай материалдарын пайдалану іздерін анықтау.
 - қозғалтқыштың үйкеліс жұптарындағы сызаттар, жарықтар және қозғалтқыштың қызып кетуінен туындаған кез келген бұзылулар, Тұтынушының кінәсінен механикалық деформацияларды тудырған ақаулар.
 - жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету үшін түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану.- бұйымның дизайнындағы кез келген өзгерістер.
 - сәйкес келмеу салдарынан бөлшектердің және/немесе бөлшектердің зақымдануы тасымалдау және/немесе сақтау ережелері.
- 2.4 Сервистік орталық жабдықтың ақауы (ақаулығы) нәтижесінде келтірілген залал немесе пайданың жоғалуы үшін жауапты емес

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ:

Сату күнінен бастап 12 күнтізбелік ай немесе 1000 жұмыс сағаты (қайсысы бірінші келеді).

Өнім жақсы жағдайда, зақымданбай, толық көлемде алынды, менің қатысуыммен тексерілді.

Тауар сапасына, құрал-жабдықтарға, қаптамаға, сыртқы түріне шағымдар – ЖОҚ.

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқып шықтым және келісемін.

Сатып алушының қолы _____

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУГЕ АРНАЛҒАН КУПОН

№

қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Клиенттің тел және мекен-жайы _____

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУГЕ АРНАЛҒАН КУПОН

№

қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Клиенттің тел және мекен-жайы _____